

Програмований ваговий контролер
модель ХК3118Т1

Настанова з експлуатації

- **Уважно ознайомтесь з Настановою перед використанням пристрою**
- **Зберігайте Настанову у себе для подальшого ознайомлення**

ЗМІСТ

1.0 Призначення та галузь застосування.....	2
1.1 Основні технічні та метрологічні характеристики.....	2
2.0 Підготовка до експлуатації.....	3
2.1 Задня панель.....	3
2.2 Схема під'єднання датчиків.....	3
2.3 Схема під'єднання контактів послідовного порту.....	4
3.0 Функціональні можливості.....	4
3.1 Автоматичне установлення на нуль при включенні або виключенні.....	4
3.2 Установлення на нуль в ручному режимі.....	4
3.3 Тарування.....	4
3.4 Загальний підсумок результатів кількох зважувань, його перегляд та видалення.....	5
3.5 Визначення інших параметрів та функцій.....	6
4.0 Повідомлення про помилки.....	7
5.0 Гарантії виробника.....	8

Увага! В зв'язку з процесом безперервного технічного вдосконалення нашої продукції, її реальні функціональні можливості можуть відрізнятись від наведених в цій Настанові з експлуатації. Звернувшись до нашої компанії, Ви зможете отримати останню електронну версію Настанови з експлуатації.

1.0 Призначення та галузь застосування

Ваговий контролер модель ХК3118Т1 розроблений на основі стійкого до зовнішніх перешкод мікропроцесора на одній чіпі з використанням високоточного типу аналого-цифрового перетворення $\Sigma-\Delta$ (Сигма-Дельта). Він може бути широко використаний у платформних вагах а також інших різноманітних системах зважування.

Функціональні можливості:


Переключання одним дотиком між режимами зважування в кілограмах або фунтах, підсумовування результатів зважування, програмування верхнього та нижнього порогів зважування, режим зважування тварин, інтерфейс RS232 для передачі даних на комп'ютер або для під'єднання додаткового індикатора ваги (зовнішнього дисплею).

1.1 Основні технічні і метрологічні характеристики

- Клас точності згідно з ГОСТ 29329-92: середній, $n=3000$
- Тип аналого-цифрового перетворення: $\Sigma-\Delta$ (Сигма-Дельта)
- Частота аналого-цифрового перетворення: 10 разів на секунду
- Вхідна чутливість $\geq 1.5\mu\text{V/e}$
- Живлення тензорезисторних датчиків: постійний ток 5В
- Діапазон вхідного сигналу від тензорезисторних датчиків: $-16\text{mV}\sim 18\text{mV}$
- Під'єднання тензорезисторних датчиків за 6-ти провідною схемою (автоматична компенсація зміни температури або довжини кабелю)
- Поділка: вибір одного з наведених значень: 1/2/5/10/20/50
- Живлення: від мережі змінного струму $85\sim 245\text{V}$, $50\text{Гц}\sim 60\text{Гц}$ та від вбудованого акумулятора 6В/4Аг
- Клас пиловологозахисту передньої панелі: IP64
- Робоча температура: $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ при вологості повітря 10%-85%, за умови відсутності конденсації вологи
- Температура зберігання: $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, при вологості повітря 10%-70%, за умови відсутності конденсації вологи

2.0 Підготовка до експлуатації

2.1 Задня панель вагового контролеру ХК3118Т1

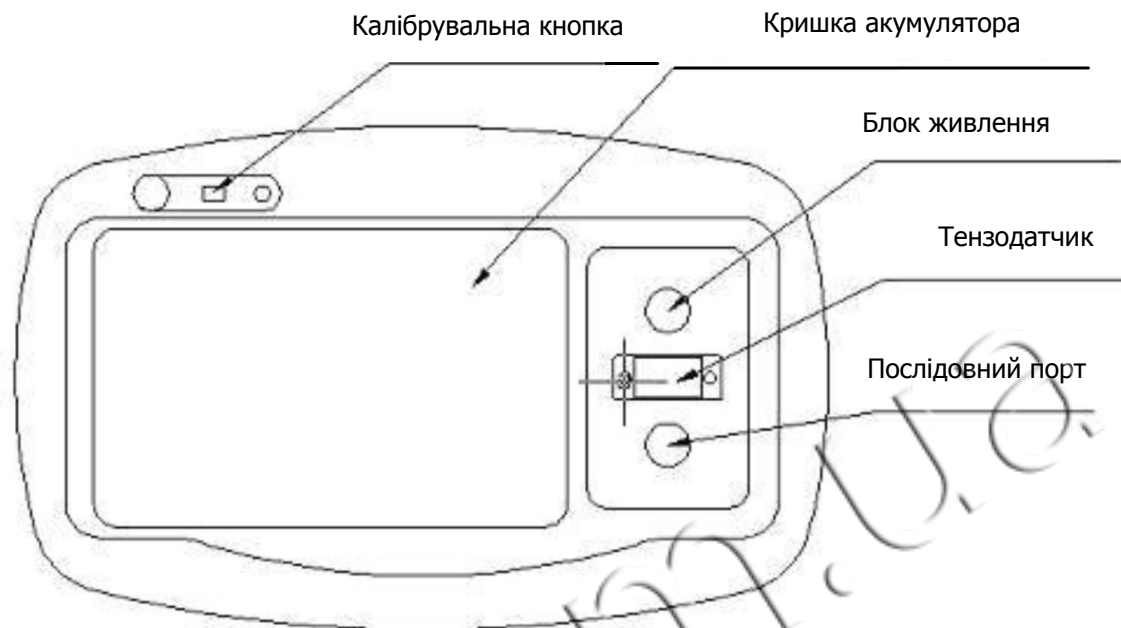


2.2 Схема під'єднання датчиків

Контакти	
①	+ Живлення
②	- Живлення
③	Заземлення
④	+ Сигнал
⑤	- Сигнал

▲! З'єднання між датчиком та ваговим контролером має бути надійним, провід екрану надійно під'єднаним до PIN 5. Забороняється під'єднувати або від'єднувати датчики до/від включеного вагового контролеру, оскільки це може призвести до пошкодження та виходу з ладу датчика та/або вагового контролеру.

▲! Оскільки датчик, так само як і ваговий контролер, є чутливим до статичної електрики обладнанням, вони обов'язково мають бути надійно захищені від статичної електрики. Суворо забороняється проведення зварювальних або інших робіт, результатом яких можуть стати значні перепади напруги в електричній мережі. Необхідно також забезпечити захист тензорезисторних датчиків та вагового контролеру від ударів блискавки, так само як і безпеку життя обслуговуючого персоналу та безпечну експлуатацію ваговимірального та пов'язаного з ним обладнання.

2.1.3 Схема під'єднання контактів послідовного порту

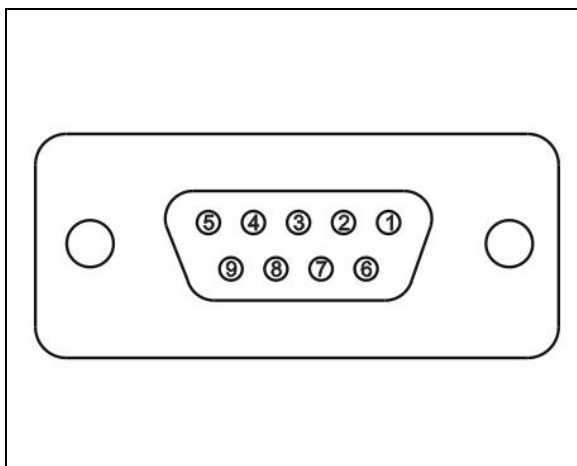	Позначення	
	②	
③		TXD
⑤		GND
⑧		Вхід зовнішнього дисплею (токова петля)
⑨		Вихід зовнішнього дисплею (токова петля)

3.0 Функціональні можливості

3.1 Автоматичне установлення на нуль при включенні або виключенні

Включення або виключення вагового контролеру здійснюється за допомогою кнопки влючення/виключення, що знаходиться на передній панелі вагового контролеру. Після включення ваговий контролеру здійснює автоматичне самотестування. Якщо в процесі самотестування виявляється відхилення від значення нульового сигналу, занесеного до пам'яті контролеру під час калібрування, і воно буде знаходитись в межах визначеного діапазону автоматичного установлення нуль, на дисплеї вагового контролеру з'явиться "0" та загориться індикація стабільного значення нуля. Якщо ж відхилення від значення нульового сигналу виявиться більшим за визначений діапазон автоматичного установлення на нуль, на дисплеї вагового контролеру відобразиться поточне значення ваги.

В разі, коли діапазон автоматичного установлення на нуль визначено як "- -", що означає значення нульового сигналу, зафіксоване під час останнього виключення, автоматичне установлення на нуль не буде здійснюватись, а буде взяте до уваги значення нульового сигналу, зафіксоване під час останнього виключення вагового контролеру, і на дисплеї відобразиться поточне значення ваги.

3.2 Установлення на нуль в ручному режимі

Після натискання кнопки "НУЛЬ" на дисплеї вагового контролеру відобразиться нульове значення ваги, за умови, що вага бруто знаходиться в межах визначеного діапазону ручного установлення на нуль та значення ваги є стабільним. Установлення на нуль в ручному режимі є неможливим в разі, коли на передній панелі вагового контролеру включена індикація "Нетто".

3.3 Тарування

Тарування є можливим коли значення як ваги нето, так і ваги бруто є більшим за нуль та є стабільним. Натисніть кнопку "ТАРА", і на дисплеї контролеру з'явиться « 0 ». Таким чином, поточне значення ваги бруто буде прийняте за значення тари. Після цього ваговий контролеру переходить в режим зважування нето, а на передній панелі включається індикація "Нетто".

Для виходу з режиму зважування нето переконайтесь у тому, що вага бруто дорівнює нулю, а

індікація "Нетто" на передній панелі є включеною, після чого натисніть кнопку "ТАРА".


3. Загальний підсумок результатів кількох зважувань, його перегляд та видалення

1. В разі, якщо значення ваги нето є більшим за мінімально вимірюване значення (5 поділок) та стабільним, натисніть кнопку "Σ", і поточне значення ваги нето буде додане до загального підсумку, а на дисплеї вагового контролеру включиться індикація "Σ" та відобразиться загальний підсумок усіх зважувань і, через три секунди після цього, загальна кількість доданих результатів зважування [n ***]. Через ще 3 секунди після цього на дисплеї вагового контролеру відобразиться поточне значення ваги. Додати результат наступного зважування до загального підсумку можливо буде тільки після того, як вага нето стане меншою за мінімально вимірювальне значення (потрібно знати вже зважений вантаж з платформи, після чого покласти на платформу новий вантаж).

2. Натисніть кнопку "Σ" в режимі звичайного зважування та утримуйте її до появи звукового сигналу. На передній панелі вагового контролеру з'явиться індикація "РЕЖ" та "Σ", після чого дисплей відобразить загальний підсумок усіх зважувань. Щоб побачити кількість зважувань, натисніть кнопку "0". Для того щоб вийти, натисніть "0" ще раз.

3. Для того, щоб очистити пам'ять контролеру від раніше збережених результатів зважування, натисніть кнопку "Σ" в режимі звичайного зважування та утримуйте її, після чого натисніть "ТАРА", і на дисплеї з'явиться [CLRAr-]. Для підтвердження необхідності очистки пам'яті контролеру від раніше збережених результатів зважування та виходу натисніть кнопку "0". В разі необхідності подальшого збереження результатів зважування в пам'яті вагового контролеру та виходу натисніть кнопку "РЕЖ".

Дійте за наведеною нижче схемою:

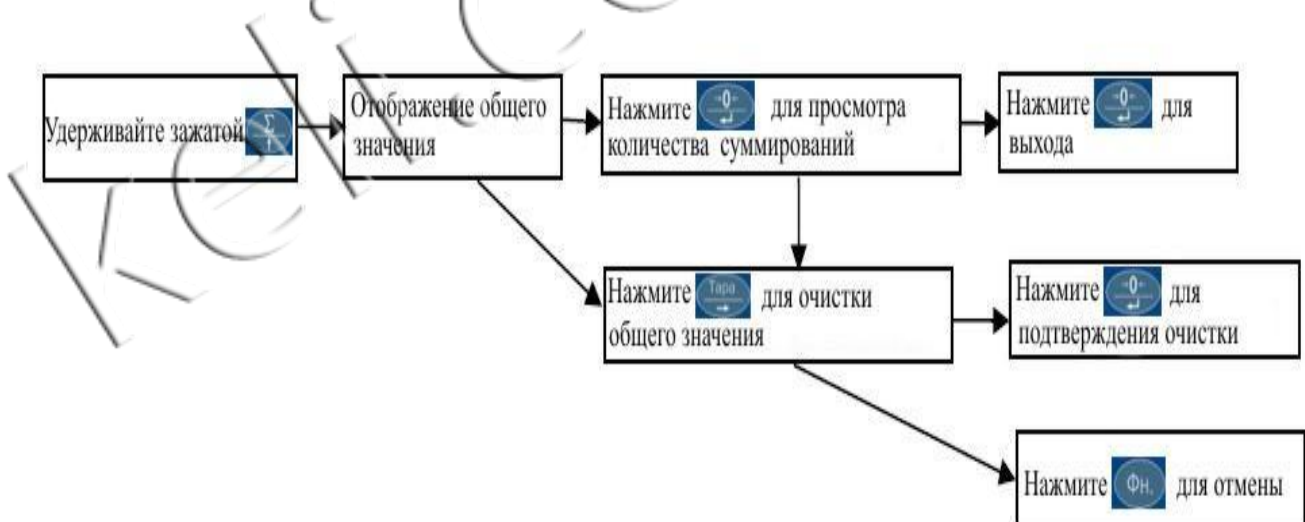

3.5 Визначення інших параметрів та функцій

Для входу в режим визначення інших параметрів та функцій натисніть кнопку "РЕЖ" в режимі звичайного зважування та утримуйте її в нажатому стані до появи звукового сигналу.

Далі дійте відповідно до наведених нижче інструкцій:

Шаг	Послідовність дій	Інформація на дисплеї	Примітки
1	Для входу в режим нажміть кнопку "РЕЖ" та утримуйте до сигналу, далі використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(Fn **)	Меню "Функції" (Lb): Переключання одним дотиком між режимами зважування в кілограмах або фунтах (ця функція є недоступною під час використання функції Тара). (ANL): Зважування тварин шляхом усереднення результатів кількох зважувань, в процесі якого дисплей самоблокується. (--) Не вибрана жодна з функцій.
2	Використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(PS **)	Настройки енергозбереження: (oFF): Режим енергозбереження вимкнено. (oN): Режим енергозбереження ввімкнено. Перехід до режиму енергозбереження після того, як значення ваги залишається незмінним протягом 5-ти хвилин. Ваговий термінал буде послідовно показувати значення одного сегменту дисплея. (opR): Режим підсиленого енергозбереження, за якого ваговий термінал автоматично вимкнеться після 5-ти хвилин роботи в режимі енергозбереження.
3	Використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(br****)	Визначення параметрів зв'язку Виберіть значення від 600 до 9600 біт в секунду
4	Використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(Co *)	Настройка формату передачі даних Виберіть значення від 1 до 6 Таблиця з детальною інформацією про режими передачі даних додається.
5	Визначення верхнього порогу зважування	[H*****]]	Настройка верхнього порогу зважування: Натисніть "→" для переходу вправо Натисніть "↑" для збільшення значення на дисплеї Натисніть "↵" для підтвердження та переходу до наступного шагу, наприклад, 2000↵

6	Визначення нижнього порогу зважування	【L*****】	Настройка нижнього порогу зважування: Натисніть "→" для переходу вправо Натисніть "↑" для збільшення значення на дисплеї Натисніть "↙" для підтвердження та переходу до наступного шагу, наприклад, 1000↙ Якщо значення ваги буде більшим за верхній поріг, на лівій стороні дисплею загориться індикація "Верх" Якщо значення ваги буде меншим за верхній поріг, на лівій стороні дисплею загориться індикація "Низ" Якщо значення ваги буде між верхнім та нижнім порогом, на лівій стороні дисплею загориться індикація "Норма"
---	---------------------------------------	----------	---

Режими передачі даних:

Режим	Розмір пакета	Формат передачі даних
1	8	Передає строку ASCII зі значенням ваги нето в зворотньому порядку. Наприклад, якщо вага нето дорівнюватиме 23,45кг, строка ASCII буде передана як "54.3200". Якщо ж вага нето дорівнюватиме -23,45кг, строка ASCII буде передана як "54.320-".
2	8	Передає строку ASCII зі значенням ваги бруто в зворотньому порядку. Формат передачі даних відповідає режиму 1
3	14	Передає строку ASCII зі значенням ваги нето та одиницею виміру. Наприклад, якщо вага нето дорівнюватиме 23,45кг, строка ASCII буде передана як 0023.45(kg) Строка закінчується символами CR, LF
4	14	Передає строку ASCII зі значенням ваги бруто та одиницею виміру. Формат передачі даних відповідає режиму 3
5	По запиту	Режим передачі даних по запиту: Існує п'ять типів запитів, що формуються шляхом відсилання коду ASCII, що позначається літерами від 'A' до 'E'. Наприклад, вага бруто дорівнюватиме 23,45кг, вага нето 13,45кг, а тара 10,00кг "A": Отримати значення ваги бруто: відповідь "GW:0023.45(kg)" "B": Отримати значення ваги бруто: відповідь "NW:0013.45(kg)" "C": Отримати значення тари: відповідь "TW:0010.00(kg)" "D": Установлення на нуль: відповідь "D" "E": Тарування: відповідь "E" Строка починається символом Hex 02 та закінчується символом Hex 03
6		При натисненні кнопки "Сума" передається строка зі значенням ваги нето та сумарної ваги. Ця строка може бути роздрукована на принтері з послідовним інтерфейсом.

4.0 Повідомлення про помилки

Код помилки	Значення
Err 01	Перевищення максимально припустимого значення нульового сигналу
Err 02	Невідповідність вимогам підсумовування результатів зважування
Err 03	Навантаження на платформу перевищує максимальне значення
Err 04	Нестабільна еталонна вага під час калібрування

Err 05	Помилка калібрування. Надто мала еталонна вага або надто малий калібровочний код або від'ємне значення коду АЦП
Err 09	Помилка зчитування даних, пошкоджена мікросхема пам'яті параметрів
Err 10	Помилка програмного забезпечення, пошкоджена мікросхема ROM

Keli.com.ua

До комплекту поставки вагового контролеру модель ХК3118Т1 входять:

№	Найменування	Модель	Кількість	Примітки
1	Ваговий контролер	ХК3118Т1	1 шт.	
2	Блок живлення	10,5В 1А	1 шт.	
3	Роз'єм інтерфейсу	9-ти контактний роз'єм тип D	1 шт.	
4	Пластиковий корпус роз'єму інтерфейсу		1 шт.	
5	Настанова з експлуатації		1 шт.	
6	Сертифікат якості виробника		1 шт.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Пакувальник : _____ Первірив : _____

5.0 Гарантії виробника

5.1 Виробник гарантує відповідність якості вагового контролеру вимогам нормативної документації за умови дотримання споживачем наведених у експлуатаційній документації умов транспортування, зберігання, налагодження та експлуатації.

5.2 Гарантійний строк експлуатації вагового контролеру становить 12 місяців від дня впровадження в експлуатацію, але не більше, ніж 15 місяців від дати його відвантаження Замовнику. Датою відвантаження вважається дата оформлення відповідної видаткової накладної.

5.4 Гарантійний строк зберігання становить 3 місяці від дня їх відвантаження Замовнику.

5.5 Гарантії виробника не розповсюджуються на акумулятори та блоки живлення. Акумулятори та блоки живлення не підлягають заміні, ремонту і поверненню.

Постачальник:

ТОВ «Келі Україна»

м. Київ, вул. Кемеровська 6, оф. 305, 02000

Телефон. : +38 (044) 232 44 62

Email: keliukraine@gmail.com