



Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co., Ltd

Ваговий контролер
ХК3118Т1

Настанова з експлуатації

Keli

ЗМІСТ

1.0 Призначення та галузь застосування.....	2
1.1 Основні технічні та метрологічні характеристики.....	2
2.0 Підготовка до експлуатації.....	3
2.1 Задня панель.....	3
2.2 Схема під'єднання датчиків.....	3
2.3 Схема під'єднання контактів послідовного порту.....	4
3.0 Функціональні можливості.....	4
3.1 Автоматичне установлення на нуль при включені або виключенні.....	4
3.2 Установлення на нуль в ручному режимі.....	4
3.3 Тарування.....	4
3.4 Загальний підсумок результатів кількох зважувань, його перегляд та видалення.....	5
3.5 Визначення інших параметрів та функцій.....	6
4.0 Повідомлення про помилки.....	7
5.0 Гарантії виробника.....	8

1.0 Призначення та галузь застосування

Ваговий контролер модель XK3118T1 розроблений на основі стійкого до зовнішніх перешкод мікропроцесора на одномі чіпі з використанням високоточного типу аналого-цифрового перетворення $\Sigma-\Delta$ (Сигма-Дельта). Він може бути широко використаний у платформних вагах а також інших різноманітних системах зважування.

Функціональні можливості:

Переключання одним дотиком між режимами зважування в кілограмах або фунтах, підсумовування результатів зважування, програмування верхнього та нижнього порогів зважування, режим зважування тварин, інтерфейс RS232 для передачі даних на комп'ютер або для під'єднання додаткового індикатора ваги (зовнішнього дисплею).


1.1 Основні технічні і метрологічні характеристики

- Клас точності згідно з ГОСТ 29329-92: середній, n=3000
- Тип аналого-цифрового перетворення: $\Sigma-\Delta$ (Сигма-Дельта)
- Частота аналого-цифрового перетворення: 10 разів на секунду
- Вхідна чутливість $\geq 1.5 \mu\text{V/e}$
- Живлення тензорезисторних датчиків: постійний ток 5В
- Діапазон вхідного сигналу від тензорезисторних датчиків: -16МВ~18МВ
- Під'єднання тензорезисторних датчиків за 6-ти проводною схемою
(автоматична компенсація зміни температури або довжини кабелю)
- Поділка: вибір одного з наведених значень: 1/2/5/10/20/50
- Живлення: від мережі змінного струму 85~245В, 50Гц~60Гц та від вбудованого акумулятора 6В/4Аг
- Клас пиловолого захисту передньої панелі: IP64
- Робоча температура: -10

2.0 Підготовка до експлуатації



2.2 Схема під'єднання датчиків

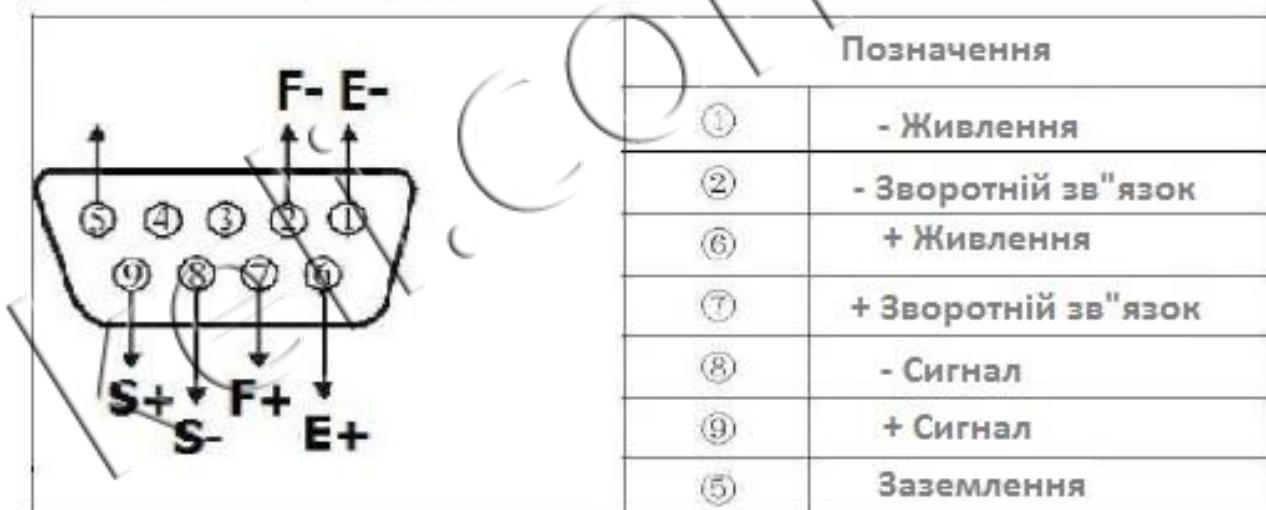


В разі під'єднання 4-х жильного кабелю до вагового контролеру, необхідно закоротити PIN 1 та PIN 2, а також PIN 6 та PIN 7.

□! З'єднання між датчиком та ваговим контролером має бути надійним, провод экрану надійно під'єднаним до PIN 5. Забороняється під'єднувати або від'єднувати датчики до/від включенного вагового контролеру, оскільки це може привести до пошкодження та виходу з ладу датчика та/або вагового контролеру.

□! Оскільки датчик, так само як і ваговий контролер, є чутливим до статичної електрики обладнанням, вони обов'язково мають бути надійно захищені від статичної електрики. Суворо забороняється проведення зварювальних або інших робіт, результатом яких можуть стати значні перепади напруги в електричній мережі. Необхідно також забезпечити захист тензорезисторних датчиків та вагового контролеру від ударів

бліскавки, так само як і безпеку життя обслуговуючого персоналу та безпечну експлуатацію ваговимірювального та пов'язаного з ним обладнання.

2.1.3 Схема під'єднання контактів послідовного порту

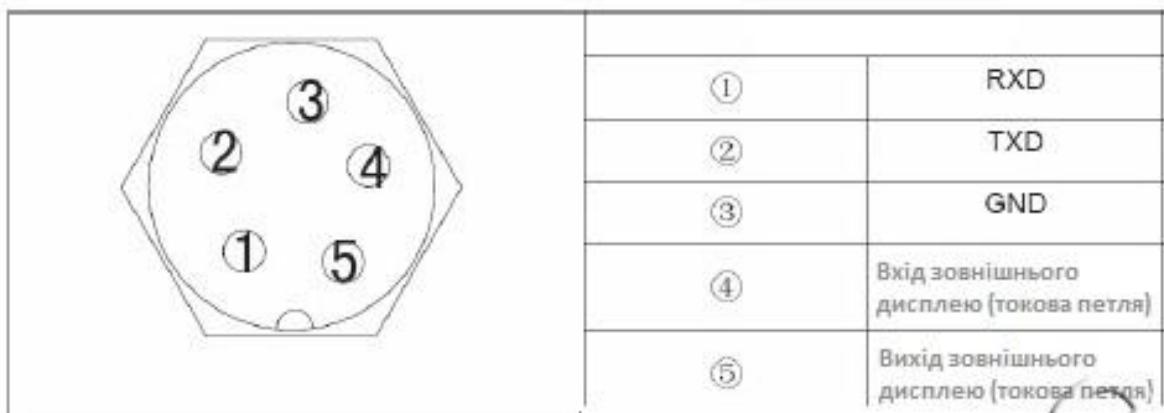

3.0 Функціональні можливості

3.1 Автоматичне установлення на нуль при включені або виключенні

Включення або виключення вагового контролеру здійснюється за допомогою кнопки включення/виключення, що знаходиться на передній панелі вагового контролеру. Після включення ваговий контролер здійснює автоматичне самотестування. Якщо в процесі самотестування виявляється відхилення від значення нульового сигналу, занесеного до пам'яті контролеру під час калибрування, і воно буде знаходитись в межах визначеного діапазону автоматичного установлення нуль, на дисплей вагового контролеру з'явиться "0" та загориться індикація стабільного значення нуля. Якщо ж відхилення від значення нульового сигналу виявиться більшим за визначений діапазон автоматичного установлення на нуль, на дисплей вагового контролеру відобразиться поточне значення ваги.

В разі, коли діапазон автоматичного установлення на нуль визначено як "—", що означає значення нульового сигналу, зафіковане під час останнього виключення, автоматичне установлення на нуль не буде здійснюватись, а буде взяте до уваги значення нульового сигналу, зафіковане під час останнього виключення вагового контролеру, і на дисплей відобразиться поточне значення ваги.

3.2 Установлення на нуль в ручному режимі

Після натискання кнопки "НУЛЬ" на дисплей вагового контролеру відобразиться нульове значення ваги, за умови, що вага бруто знаходиться в межах візначеного діапазону ручного установлення на нуль та значення ваги є стабільним. Установлення на нуль в ручному режимі є неможливим в разі, коли на передній панелі вагового контролеру включена індикація "Нетто".

3.3 Тарування

Тарування є можливим коли значення як ваги нето, так і ваги бруто є більшим за нуль та є стабільним. Натисніть кнопку "ТАРА", і на дисплей контролеру з'явиться « 0 ». Таким чином, поточне значення ваги бруто буде прийняте за значення тари. Після цього ваговий контролер переходить в режим зважування нето, а на передній панелі включається індикація "Нетто".

Для виходу з режиму зважування нето переконайтесь у тому, що вага бруто дорівнює нулю, а

індикація "Нетто" на передній панелі є включеною, після чого натисніть кнопку "ТАРА".


3. Загальний підсумок результатів кількох зважувань, його перегляд та видалення

1. В разі, якщо значення ваги нето є більшим за мінімально вимірюване значення (5 поділок) та стабільним, натисніть кнопку "Σ", і поточне значення ваги нето буде додане до загального підсумку, а на дисплей вагового контролеру включиться індикація "Σ" та відобразиться загальний підсумок усіх зважувань і, через три секунди після цього, загальна кількість доданих результатів зважування [n ***]. Через ще 3 секунди після цього на дисплей вагового контролеру відобразиться поточне значення ваги. Додати результат наступного зважування до загального підсумку можливо буде тільки після того, як вага нето стане меншою за мінімально вимірювальне значення (потрібно знати вже зважений вантаж з платформи, після чого покласти на платформу новий вантаж).

2. Натисніть кнопку "Σ" в режимі звичайного зважування та утримуйте її до появи звукового сигналу. На передній панелі вагового контролеру з'явиться індикація "РЕЖ" та "Σ", після чого дисплей відобразить загальний підсумок усіх зважувань. Щоб побачити кількість зважувань, натисніть кнопку "0". Для того щоб вийти, натисніть "0" ще раз.

3. Для того, щоб очистити пам'ять контролеру від раніше збережених результатів зважування, натисніть кнопку "Σ" в режимі звичайного зважування та утримуйте її, після чого натисніть "ТАРА", і на дисплей з'явиться [CLRAr-]. Для підтвердження необхідності очистки пам'яті контролеру від раніше збережених результатів зважування та виходу натисніть кнопку "0". В разі необхідності подальшого збереження результатів зважування в пам'яті вагового контролеру та виходу натисніть кнопку "РЕЖ".

Дійте за наведеною нижче схемою:

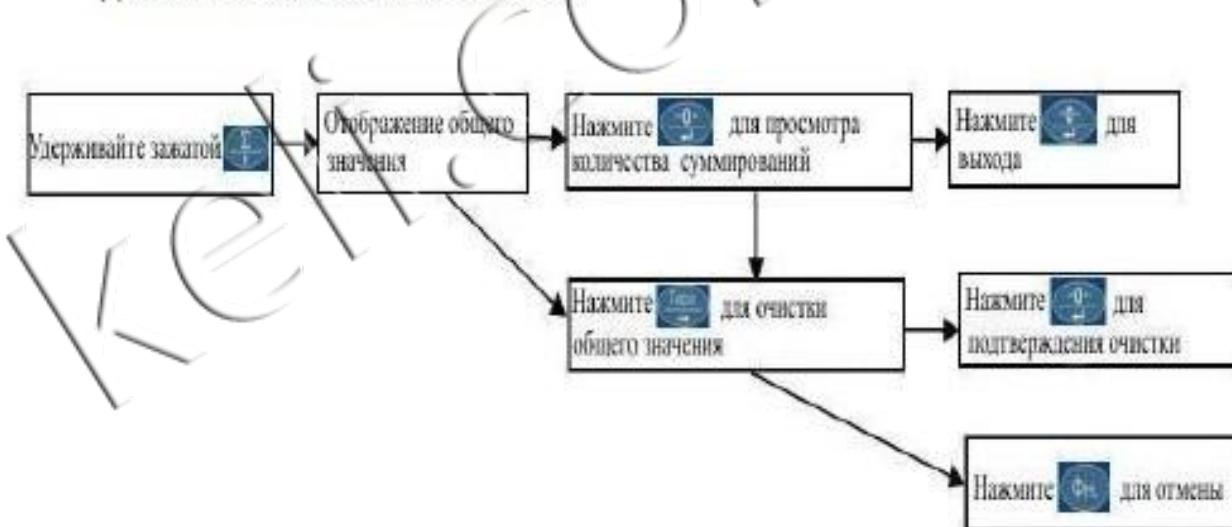

Підключення індикатора ХК3118Т1 через RS232 до ПК

Індикатор	Комп'ютер (DB9 конектор)
> 1- RXD	3
> 2- TXD	2
>3- GND	5

3.5 Визначення інших параметрів та функцій

Для входу в режим визначення інших параметрів та функцій натисніть кнопку "РЕЖ" в режимі звичайного зважування та утримуйте її в нажатому стані до появи звукового сигналу.

Далі дійте відповідно до наведених нижче інструкцій:

Шаг	Послідовність дій	Інформація на дисплей	Примітки
1	Для входу в режим нажміть кнопку "РЕЖ" та утримуйте до сигналу, далі використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(Fn **)	Меню "Функції" (Lb): Переключання одним дотиком між режимами зважування в кілограмах або фунтах (ця функція є недоступною під час використання функції Тара). (ANL): Зважування тварин шляхом усереднення результатів кількох зважувань, в процесі якого дисплей самоблокується. (--) Не вибрана жодна з функцій.
2	Використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(PS **)	Настройки енергозбереження: (oFF): Режим енергосбереження вимкнено. (oN): Режим енергозбереження вимкнено. Переход до режиму енергозбереження після того, як значення ваги залишається незмінним протягом 5-ти хвилин. Ваговий термінал буде послідовно показувати значення одного сегменту дистплей. (onP): Режим підсиленого енергосбереження, за якого ваговий термінал автоматично вимкнеться після 5-ти хвилин роботи в режимі енергозбереження.
3	Використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(br****)	Визначення параметрів зв'язку Виберіть значення від 600 до 9600 біт в секунду
4	Використовуйте "СУМА" для вибору, "НУЛЬ" для підтвердження	(Co *)	Настройка формату передачі даних Виберіть значення від 1 до 6 Таблиця з детальною інформацією про режими передачі даних додається.
5	Визначення верхнього порогу зважування	[H*****]	Настройка верхнього порогу зважування: Натисність "□" для переходу вправо Натисність "□" для збільшення значення на дисплей Натисність "□" для підтвердження та переходу до наступного шагу, наприклад, 2000□

6	Визначення нижнього порогу зважування	[L*****]	<p>Настройка нижнього порогу зважування:</p> <p>Натисність для переходу вправо</p> <p>Натисніть для збільшення значення на дисплеї</p> <p>Натисніть для підтвердження та переходу до наступного шагу, наприклад, 1000 </p> <p>Якщо значення ваги буде більшим за верхній поріг, на лівій стороні дисплею загориться індикація "Верх"</p> <p>Якщо значення ваги буде меншим за верхній поріг, на лівій стороні дисплею загориться індикація "Низ"</p> <p>Якщо значення ваги буде між верхнім та нижнім порогом, на лівій стороні дисплею загориться індикація "Норма"</p>
---	---------------------------------------	----------	--

Режими передачі даних:

Режим	Розмір пакета	Формат передачі даних
1	8	Передає строку ASCII зі значенням ваги нето в зворотньому порядку. Наприклад, якщо вага нето дорівнюватиме 23,45кг, строка ASCII буде передана як "54.3200". Якщо ж вага нето дорівнюватиме -23,45кг, строка ASCII буде передана як "54.320-".
2	8	Передає строку ASCII зі значенням ваги бруто в зворотньому порядку. Формат передачі даних відповідає режиму 1
3	14	Передає строку ASCII зі значенням ваги нето та одиницею вимірювання. Наприклад, якщо вага нето дорівнюватиме 23,45кг, строка ASCII буде передана як 0023.45(kg) Строка закінчується символами CR, LF
4	14	Передає строку ASCII зі значенням ваги бруто та одиницею вимірювання. Формат передачі даних відповідає режиму 3
5	По запиту	<p>Режим передачі даних по запиту:</p> <p>Існує п'ять типів запитів, що формуються шляхом відсилання коду ASCII, що позначається літерами від 'A' до 'E'. Наприклад, вага бруто дорівнюватиме 23,45кг, вага нето 13,45кг, а тара 10,00кг</p> <p>"A": Отримати значення ваги бруто: відповідь "GW:0023.45(kg)"</p> <p>"B": Отримати значення ваги нето: відповідь "NW:0013.45(kg)"</p> <p>"C": Отримати значення тари: відповідь "TW:0010.00(kg)"</p> <p>"D": Установлення на нуль: відповідь "D"</p> <p>"E": Тарування: відповідь "E"</p> <p>Строка починається символом Hex 02 та закінчується символом Hex 03</p>
6		При натисненні кнопки "Сума" передається строка зі значенням ваги нето та сумарної ваги. Ця строка може бути роздрукована на принтері з послідовним інтерфейсом.

4.0 Повідомлення про помилки

Код помилки	Значення
Err 01	Перевищення максимально припустимого значення нульового сигналу
Err 02	Невідповідність вимогам підсумовування результатів зважування
Err 03	Навантаження на платформу перевищує максимальне значення
Err 04	Нестабільна еталонна вага під час калібрування



Keli Electric Manufacturing

Err 05	Помилка калібрування. Надто мала еталонна вага або надто малий калібровочний код або від'ємне значення коду АЦП
Err 09	Помилка зчитування даних, пошкоджена мікросхема пам'яті параметрів
Err 10	Помилка програмного забезпечення, пошкоджена мікросхема ROM

keli.com.ua



Keli Electric Manufacturing

До комплекту поставки вагового контролеру модель ХК3118Т1 входять:

№	Найменування	Модель	Кількість	Примітки
1	Ваговий контролер	ХК3118Т1	1 шт.	
2	Блок живлення	10,5В 1А	1 шт.	
3	Роз'єм інтерфейсу	9-ти контактний роз'єм тип D	1 шт.	
4	Пластиковий корпус роз'єму інтерфейсу		1 шт.	
5	Настанова з експлуатації		1 шт.	
6	Сертифікат якості виробника		1 шт.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Пакувальник: _____

Первірив: _____

5.0 Гарантії виробника

5.1 Виробник гарантує відповідність якості вагового контролеру вимогам нормативної документації за умови дотримання споживачем наведених у експлуатаційній документації умов транспортування, зберігання, налагодження та експлуатації.

5.2 Гарантійний строк експлуатації вагового контролеру становить 12 місяців від дня впровадження в експлуатацію, але не більше, ніж 15 місяців від дати його відвантаження Замовнику. Датою відвантаження вважається дата оформлення відповідної видаткової накладної.

5.4 Гарантійний строк зберігання становить 3 місяці від дня їх відвантаження Замовнику.

5.5 Гарантії виробника не розповсюджуються на акумулятори та блоки живлення. Акумулятори та блоки живлення не підлягають заміні, ремонту і поверненню.

Постачальник:

ТОВ "КЕЛІ УКРАЇНА"

69008, Україна, м.Запоріжжя,

вул. Реміснича, 2

(044)2324462

(061)2897604

email: keliukraine@ukr.net